

Scheda Tecnica

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Germany
Phone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

SprayMax®

1K Primer Filler - Primer Shade 400 ml
Art. Nr. 750.680271-272-274-276-277-278



Prodotto

Descrizione / Uso

Primer-Fondo riempitivo monocomponente ad elevata protezione anticorrosiva. Raccomandato per la riparazione di piccoli danni "Spot Repair" e per la verniciatura di parti, quale primer antiruggine o fondo riempitivo. Non sopraverniciabile con prodotti poliestere e prodotti in resine epossidiche.

Proprietà

- Eccellente adesione, elevate proprietà anticorrosive
- Può essere utilizzato come primer o riempitivo
- Può essere riverniciato con vernice a base acqua o base solvente.
- Possibilità di essere applicato con processo bagnato su bagnato
- Applicazione facile e veloce, essiccazione rapida

Materia prima

Resine polivinilbutirrali, resine epossidiche

Colore

Bianco	cod.750.680271
Grigio chiaro	cod.750.680272
Grigio medio	cod.750.680274
Grigio scuro	cod.750.680276
Nero	cod.750.680277
Beige	cod.750.680278

VOC Value (EU)

575 g/l

Superficie

Acciaio (pulito e levigato)
Acciaio zincato (pulito e levigato)
Alluminio, alluminio morbido (pulito e levigato).

Materiali FRP (puliti e levigati)
 Superfici in poliestere (pulite e carteggiate)
 Vernice (pulita e carteggiata)
 Vecchie verniciature e vernici di fabbrica (pulite e carteggiate).

L'area danneggiata deve essere asciutta e priva di grasso e polvere e tutta la ruggine deve essere rimossa.


Lavorazione

Dispositivi di protezione




Indossare i dispositivi di protezione (facciale filtrante/ guanti/occhiali). Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

Agitare

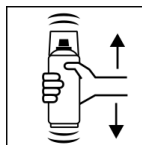


Agitare la bomboletta vigorosamente per due minuti dopo ad aver sentito la sfera al suo interno muoversi.

Ugello regolabile

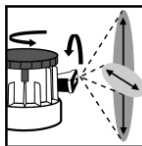


Impostare l'ugello di nebulizzazione regolabile in base alle dimensioni e al livello del danno.

Test di spruzzatura

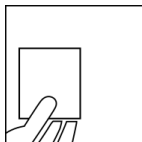


Dopo aver agitato la bomboletta, provare a spruzzare e verificare la compatibilità con la superficie e il colore.

Distanza di spruzzatura

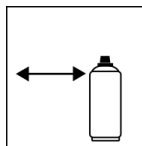


15 cm - 20 cm

Passaggi di spruzzatura

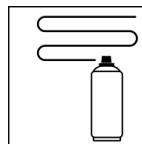


1 - 3 mani di spruzzatura ciascuna di circa 15 µm
Primer di adesione: 1 mano di spruzzatura
Primer di sottotinta: 1 - 2 mani di spruzzatura,
Primer riempitivo: 2 - 3 mani di spruzzatura.

Tempo di Flash-off

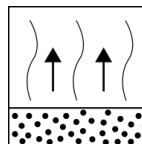


Tempo di appassimento:
 circa 3 - 5 min tra una mano di vernice e l'altra.

Condizioni lavorative

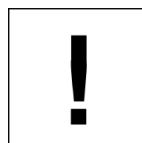


Applicazioni ottimali a 18° C - 25° C e un' umidità del 40 - 60 %.

Resa

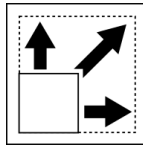

circa 4 - 5 m² di spessore di film asciutto 10 - 15 µm
circa 2 m² in caso di film asciutto 25 µm

Essiccazione

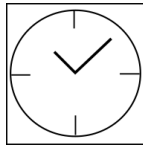

fuori polvere: 10 - 12 min
asciutto al tatto: ca. 15 min.
Pronto alla carteggiatura: circa 25 min


I valori indicati si riferiscono alle condizioni di lavorazione sopra citate. Il livello di essiccazione è determinato in base alla norma DIN 53150.




IR: 5 - 8 min.

Osservare la scheda tecnica dell'attrezzatura. SprayMax® 1K filler primer Primer Shades può essere sovraverniciato con top coat, fondi e vernici a base d'acqua e a base solvente. Può essere lavorato bagnato su bagnato dopo un tempo di appassimento di 15-30 minuti.

Proseguire

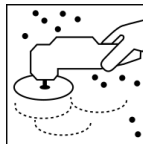


Levigatura a secco con P 360 - P 500

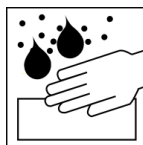

Carteggiatura a umido con P 800 - P 1200 o
Carteggiatura a secco con P 400 - P 500

Fase finale

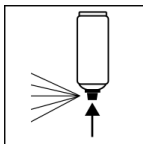

Dopo l'utilizzo della bombola spray, ruotare e schiacciare la valvola fino a quando è pulita.

Informazioni aggiuntive


Informazioni importanti



Evita urti, attriti e colpi.

Non riverniciare con prodotti a base di poliestere o resine epossidiche. Il primer riempitivo SprayMax® 1K Primer Shades se applicato su acciaio stoccato, è possibile che duri fino a 3 mesi. In questo caso lo spessore del film secco non deve essere inferiore a 50 µm.

Durata

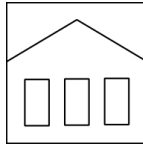

60 mesi

Il periodo di utilizzo si riferisce a una bomboletta inutilizzata e conservata correttamente a una temperatura di 15 - 25° C e a un'umidità relativa inferiore al 60%. La bomboletta deve essere conservata e trasportata in posizione verticale in un luogo asciutto e protetto da agenti chimici e meccanici. È necessario osservare le informazioni sulla sicurezza riportate sul prodotto e tutte le disposizioni di legge applicabili al luogo di stoccaggio.

Smaltimento



Le bombolette spray completamente svuotate devono essere smaltite nel sistema di riciclaggio. Le bombolette con materiale indurito devono essere smaltite come rifiuti speciali.

Note

Solo per uso professionale, vedere la scheda di dati di sicurezza.

I contenuti di questa scheda tecnica sono stati creati con grande cura e riflettono il nostro attuale stato di conoscenza. Forniscono all'utente informazioni specifiche dell'applicazione e non promettono determinate proprietà. Le informazioni non sono vincolanti e non ci assumiamo alcuna responsabilità per la loro integrità, accuratezza e completezza. Non sollevano l'utente dal dovere di verificare l'idoneità del nostro prodotto per lo scopo previsto. Le avvertenze stampate sulle nostre etichette devono essere rispettate. I nostri marchi e brevetti sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di aggiornare, modificare o integrare il contenuto delle informazioni senza preavviso.